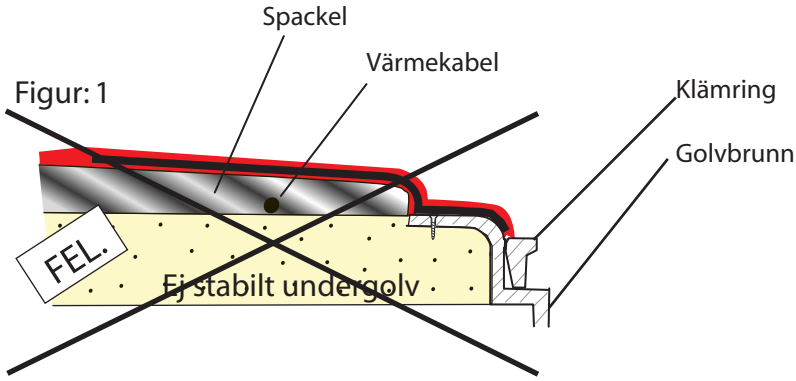

Figur 1: Tyvärr! Ett alt för vanligt felutförande. Felet består i att spacklet bildar en vertikal kant och därmed inte uppfyller branschkravet. Det här är en riskkonstruktion som med stor sannolikhet kommer att fallera med tiden. Bilden visar även andra fel: golv värmen ligger alldeles för nära golvbrunnen samt att manschetten når inte ända ner under klämringen.

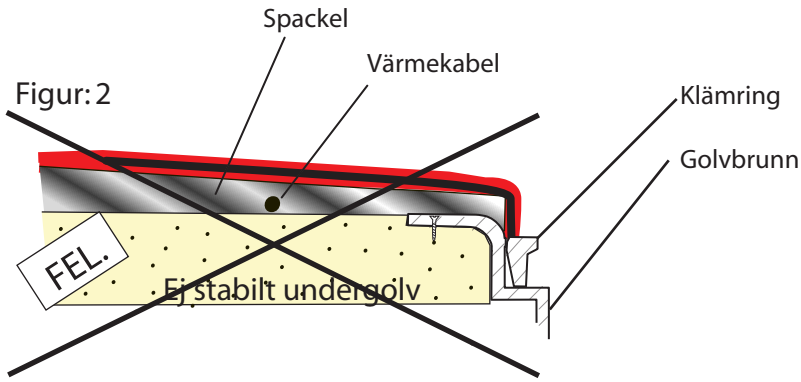

Figur 2: Även här ett felutförande. Återigen ligger inte brunnen i rätt nivå, utan här bildar spacklet något somkan se ut som en hemmagjord förhöjningsring. Alltå uppfyls inte branschkravet och inte heller kravet på att förhöjningsringen skall var typgodkänd. Även den här är en risk konstruktionen som kan falera med tiden. Bilden visar andra fel: golvvärmen ligger alldeles för nära golvbrunnen samt att tätarket når inte ner under klämringen.

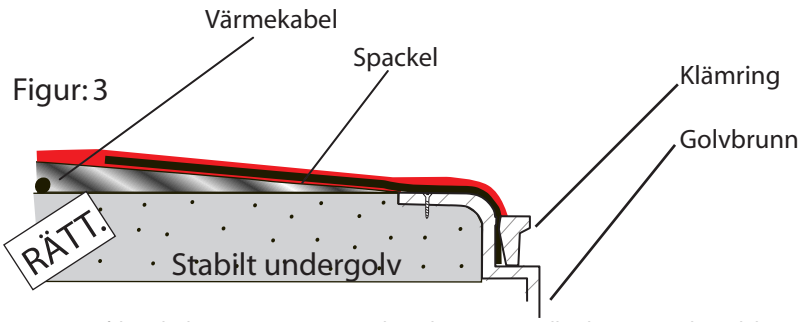

Figur 3: Så här ska brunnen var monterad! Anslutningen mellan brunnen och tätskiktet görs i nivå med tätskiktet. Sen ligger golvvärmen minst 20 cm fån brunnen och är täckt med minst 5 mm spackel mellan tätskiktet och värmegolvet och att tätarket går ner bakom klämringen enligt golvbrunnstillverkarens rekommendationer. Det här är ingen riskkonstruktion utan den kommer att fungera.